

Eingangs-Kurztest-Protokoll

Baureihe	C (204) / 204.207
MB-Werkstatt	200 - GS0000292
Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WDD2042071F194402
Lenkungsvariante	Linkslenker
Gesamtwegstrecke	281540.0km
Software-Version	26.9.3.2
Datenstand	03/2020
Batteriespannung	14.0V
Hardware-ID	AEAED0E5644E
Applikations-ID	255
Zeitpunkt der Kurztest-Erstellung	04.06.2020 16:28:06

Installierte AddOn-Versionen: 14101, 14725, 14726, 14819, 14903, 14945, 14946, 15002, 15057, 15072, 15088, 15145, 15146, 15147, 15148, 15149, 15150, 15151, 15152, 15153, 15155, 15157, 15158, 15180, 15181, 15182, 15185, 15186, 15187, 15189, 15170, 15171, 15172, 15173, 15177, 15180, 15181, 15183, 15185, 15192, 15196, 15198, 15202, 15209, 15210, 15212, 15213, 15220, 15222, 15224, 15227, 15229, 15239, 15241, 15244, 15249, 15253, 15255, 15258, 15260, 15264, 15267, 15268, 15271, 15273, 15274, 15276, 15278, 15279, 15282, 15284, 15289, 15291, 15298, 15301, 15314, 15317, 15319, 15321, 15323, 15325, 15328, 15330, 15335, 15337, 15339, 15341, 15348, 15355, 15358, 15361, 15364, 15365, 15368, 15372, 15376, 15379, 15385, 15386, 15389, 15393, 15395, 15397, 15405, 15409, 15413, 15414, 15422, 15425, 15430, 15431, 15434, 15435, 15437, 15438, 15439, 15442, 15445, 15448, 15450, 15453, 15455, 15461, 15464, 15466, 15467, 15469, 15470, 15471, 15473, 15477, 15480, 15482, 15483, 15484, 15485, 15486, 15490, 15491, 15492, 15495, 15497, 15499, 15501, 15502, 15503, 15505, 15508, 15509, 15510, 15511, 15516, 15517, 15518, 15521, 15522, 15527, 15530, 15534, 15536, 15537, 15538, 15539, 15540, 15541, 15543, 15545, 15547, 15548, 15549, 15550, 15555, 15558, 15559, 15561, 15562, 15563, 15564, 15566, 15569, 15572, 15574, 15575, 15577, 15578, 15580, 15581, 15582, 15585, 15586, 15590, 15592, 15593, 15594, 15595, 15601, 15602, 15604, 15613, 15616, 15617, 15619, 15620, 15623, 15627, 15632, 15634, 15635, 15636, 15638, 15641, 15643, 15644, 15645, 15646, 15649, 15651, 15652, 15654, 15655, 15660, 15662, 15668, 15669, 15670, 15671, 15672, 15677, 15678, 15680, 15681, 15682, 15683, 15685, 15686, 15687, 15688, 15690, 15696, 15698, 15699, 15700, 15704, 15707, 15708, 15710, 15712, 15713, 15718, 15721, 15727, 15729, 15730, 15731, 15732, 15733

N93 - Zentrales Gateway (ZGW) -✓-

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	204 545 11 01	Bosch	07/24 01
Software	204 442 40 00	Bosch	07/44 05
Boot-Software	—	—	07/44 05
Diagnosekennung	02800F	Steuergerätevariante	opt_12_07

N3/9 - Motorelektronik 'CDID' für Verbrennungsmotor 'OM646' (CDI) -✓-

Typ	Teilenummer	Lieferant (Lieferanten-ID)	Version
Hardware	005 446 71 40	Delphi (64)	06/50
Software	—	Delphi (64)	07/20 01
Software	009 448 42 40	Delphi (64)	07/46 12
Software	—	Delphi (64)	07/46 12
Diagnosekennung	72/135	Steuergerätevariante	CRD_Diag_87h

N15/3 - Getriebesteuerung für 5-Gang-Getriebe (EGS) -i-

Typ	Teilenummer	Lieferant (Lieferanten-ID)	Version
Hardware	003 446 41 10	Siemens (8)	48/06
Software	—	Siemens (8)	06/20 00
Software	002 448 45 10	Siemens (8)	07/46 00
Diagnosekennung	3/83	Softwarestand	46/07
Produktionsdatum	24/04/08	Steuergerätevariante	Diagversion53_EGS53
Herstellerspezifische Seriennummer	1081287		

Ereignis	Text	Status
2638	Die Rückmeldung über den Status des Getriebeschutzes wird nicht erhalten.	S
	Name	Erstes Auftreten
	Symptom	54
	Verstrichene Zeit nach Einschalten der Zündung [s]	43.00sec
	Spannungsversorgung	13.80V
	Öltemperatur des Getriebes	68.00°C
	Istgang	1
	Zielgang	2
	Wählhebelstellung	NICHT VERFÜGBAR
	Abtriebsdrehzahl	536.00 1/min

04.06.2020 16:30:20

03/2020

WDD2042071F194402

Copyright 2019 Mercedes-Benz AG

204.207

Seite '1' von '5'

Ereignis	Text	Status
	Name	Erstes Auftreten
	Turbinendrehzahl	1830.00U/min
	Fehlerumgebungsdaten für die Entwicklungsabteilung (8)	2190.00U/min
	Fehlerumgebungsdaten für die Entwicklungsabteilung (4)	40
	Fehlerumgebungsdaten für die Entwicklungsabteilung (3)	WIEDERHERSTELLUNG aus Fehlerspeicher
	Fehlerumgebungsdaten für die Entwicklungsabteilung (6)	NICHT AKTIV
	Fehlerumgebungsdaten für die Entwicklungsabteilung (10)	JA
	Fehlerumgebungsdaten für die Entwicklungsabteilung (2)	01
	Fehlerumgebungsdaten für die Entwicklungsabteilung (5)	NICHT GEPRÜFT
	Häufigkeitszähler	SPORADISCH
	Gesamtwegstrecke	5
	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	81418.00km
		81524.00km
		8

S=GESPEICHERT

N15/5 - Elektronisches Wählhebelmodul (EWM) ✓

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	204 545 08 32	Cherry	06/49 00
Software	204 442 00 38	Cherry	06/49 00
Boot-Software	—	—	06/09 00
Diagnosekennung	000007	Steuergerätevariante	Diag_000007

N73 - Elektronisches Zündschloss (EVS) ✓

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	204 545 13 08	Marquardt	07/32 00
Software	—	Marquardt	07/12 00
Diagnosekennung	00000F	Steuergerätevariante	W204_000F

N2/10 - Supplemental Restraint System (SRS) ✓

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	204 901 27 04	Continental	09/36 00
Software	000 000 00 00	Continental	11/35 00
Software	204 903 01 00	Continental	09/45 00
Software	—	—	255/255 255
Boot-Software	—	—	09/39 00
Diagnosekennung	000302	Steuergerätevariante	Serie_0x000302

N10/1 - Signalerfass- und Ansteuermodul vorn (SAM-F) ✓

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	204 545 07 69	Bosch	07/24 01
Software	204 442 39 00	Bosch	07/44 10
Boot-Software	—	—	07/44 10
Diagnosekennung	000010	Steuergerätevariante	Release_03_08

LIN: S6/1 - Schalter 'Warnblinkanlage' (Warnblinkanlage) ✓

LIN: B38/2 - Regen- und Lichtsensor (RGLS) ✓

LIN: N72/1 - Oberes Bedienfeld (OBF) ✓

LIN: S1 - Schalter 'Außenbeleuchtung' (LDS) ✓

LIN: M6/1 - Frontscheibenwischer (FSW) ✓

N10/2 - Signalerfass- und Ansteuermodul hinten (SAM-H) -f-

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	204 545 63 32	Hella	06/50 00
Software	204 442 35 00	Hella	07/49 00
Boot-Software	—	—	07/18 00
Diagnosekennung		00000E	Steuergerätevariante
			Diag_000E
Fehler	Text	Status	
B280215	Die Brems- und Schlussleuchte rechts außen hat Funktionsstörung. Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.	S	
	Name	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten
	Häufigkeitszähler	—	1.00
	Gesamtwegstrecke	281408.00km	281408.00km
	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	—	10.00
B280315	Die Brems- und Schlussleuchte rechts innen hat Funktionsstörung. Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.	S	
	Name	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten
	Häufigkeitszähler	—	1.00
	Gesamtwegstrecke	281408.00km	281408.00km
	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	—	10.00

S=GESPEICHERT

LIN: B95 - Batteriesensor (BSN) -✓-

N80 - Mantelrohrmodul (MRM) -✓-

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	204 540 57 01	Delphi	06/50 00
Software	204 442 15 72	Delphi	07/05 07
Boot-Software	—	—	06/19 00
Diagnosekennung		00020F	Steuergerätevariante
			Delphi_020F

N30/4 - Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP®) -i-

Typ	Teilenummer	Lieferant (Lieferanten-ID)	Version
Hardware	204 545 53 32	Teves (34)	06/47
Software	000 000 00 00	Teves (34)	06/42 00
Software	204 442 18 53	Teves (34)	07/29 00
Diagnosekennung		5/8	Steuergerätevariante
Herstellerspezifische Seriennummer		1466	Diag_0508
Ereignis	Text	Status	
6264	Ein oder mehrere vom Steuergerät 'Verbrennungsmotor' über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.	A+S	
	Name	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten
	Spannungsversorgung	12V	12V
	Fahrzeuggeschwindigkeit	0km/h	0km/h
	Fehlerhäufigkeit	—	13
	Fahrzyklen seit letztem Fehlereintrag	—	0
	Wert der Gesamtwegstrecke	281408km	281536km

A+S=AKTUELL und GESPEICHERT

A40/9 - Audio/COMAND Bedieneinheit (ZBE) -✓-

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	204 870 48 58	Marquardt	07/16 00
Software	204 442 02 68	Marquardt	07/16 01
Boot-Software	—	—	06/23 00
Diagnosekennung		000005	Steuergerätevariante
			CTRL_C_Series

A40/8 - Audio/COMAND Display (ZAN) ✓

Typ	Teilenummer	Lieferant (Lieferanten-ID)	Version
Hardware	204 820 43 97	Mitsubishi Electric (133)	06/50
Software	—	Mitsubishi Electric (133)	06/25 00
Software	204 442 09 06	Mitsubishi Electric (133)	07/24 00
Diagnosekennung	0/0	Softwarestand	07/24 00
Steuergerätevariante	Entry_Series	Herstellerspezifische Seriennummer	82225056

A2 - Radio (Audio 20) ✓

Typ	Teilenummer	Lieferant (Lieferanten-ID)	Version
Hardware	204 870 00 89	Panasonic (56)	06/43
Software	204 902 66 00	Panasonic (56)	08/40 00
Diagnosekennung	1/2	Softwarestand	08/40 00
Steuergerätevariante	Entry_ECE_AeJ08_01	Herstellerspezifische Seriennummer	PA070180286451
MB-Sachnummer für Hardware und Software	2048700594	Zeichnungsgeometriestand für Hardware	009

A1 - Kombiinstrument (KI) ✓

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	204 540 22 11	Siemens VDO	06/47 00
Software	204 442 26 21	Siemens VDO	07/42 00
Software	204 442 28 21	Siemens VDO	07/42 00
Boot-Software	—	—	06/46 00
Diagnosekennung	001303	Steuergerätevariante	IC_204_Mid_Line_D4_Muster

N22/7 - Klimaanlage (KLA) -F-

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	204 830 16 90	Siemens VDO	07/22 00
Software	204 442 27 05	Siemens VDO	07/23 00
Boot-Software	—	—	06/47 00
Diagnosekennung	000210	Steuergerätevariante	ECE_Kanada 2 Zonen_16
Fehler	Text		Status
90B387	Der elektrische Zuheizer A hat Funktionsstörung. Die Botschaft fehlt.		A+S
	Name	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten
	Häufigkeitszähler	—	1.00
	Gesamtwegstrecke	281408.00km	281408.00km
	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	—	0.00

A+S=AKTUELL und GESPEICHERT


N69/1 - Vordertür links (TSG-VL) ✓

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	204 820 01 26	Temic	06/14 00
Software	204 442 17 32	Temic	07/19 00
Boot-Software	—	—	06/33 00
Diagnosekennung	000009	Steuergerätevariante	DM_PRO_2

N69/2 - Vordertür rechts (TSG-VR) ✓

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	204 820 02 26	Temic	06/14 00
Software	204 442 17 32	Temic	07/19 00
Boot-Software	—	—	06/33 00
Diagnosekennung	000009	Steuergerätevariante	DM_PRO_2

XENTRY

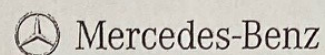

N69/3 - Fondtür links (TSG-HL) ✓

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	204 820 05 26	Temic	06/14 00
Software	204 442 15 32	Temic	07/19 00
Boot-Software	—	—	06/33 00
Diagnosekennung	000009	Steuergerätevariante	DM_PRO_2

N69/4 - Fondtür rechts (TSG-HR) ✓

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	204 820 06 26	Temic	06/14 00
Software	204 442 15 32	Temic	07/19 00
Boot-Software	—	—	06/33 00
Diagnosekennung	000009	Steuergerätevariante	DM_PRO_2

N121/1 - Heckklappen-Steuerung (HKS) ✓

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	204 820 21 26	Temic	06/50 00
Software	204 442 03 19	Temic	07/29 00
Boot-Software	—	—	07/25 02
Diagnosekennung	000002	Steuergerätevariante	ARWT204_ID0002